

**ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ
КОНТРОЛЬНОГО ВЗВЕШИВАНИЯ
СЕРИИ FS-*i***

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

FS-6Ki

FS-15Ki

FS-30Ki



AND
A&D Company, Limited

Настоящее руководство и обозначения

Все сообщения, имеющие отношение к безопасности работы с весами, отмечены словами “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” или “ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ” в соответствии с нормами ANSI Z535.4 (Американский Национальный Институт Стандартизации: Безопасность продукции: надписи и знаки). Значение этих терминов следующее:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Потенциально опасная ситуация, которая может быть причиной смерти или серьезной травмы.
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	Потенциально опасная ситуация, которая может быть причиной травмы - незначительной или средней тяжести.



Это обозначение предупреждения о возможной опасности.

Замечания

В настоящее руководство пользователя могут быть внесены изменения в любое время без предварительного уведомления с целью улучшения качества.

Текст данного руководства не может быть скопирован или переведен на другой язык без письменного согласия A&D Company.

Спецификация изделия может быть изменена без каких-либо обязательств со стороны производителя.

- ! Сохраняйте инструкцию для последующего применения.**
- Сохраняйте упаковку для ее дальнейшего использования при доставке весов в органы сертификации для регулярной ежегодной поверки.**

Области применения.

Весы электронные платформенные FS-i предназначены для статического взвешивания различных грузов на складах и в торгующих организациях.

Комплектность поставки.

Наименование		Количество	Примечание
1	Весы электронные платформенные FS-i	1 шт.	
2	Руководство по эксплуатации	1 экз.	

Содержание

1. Соответствие нормам	4
2. Введение.....	5
3. Распаковка.....	5
4. Меры предосторожности.....	6
4-1. Меры предосторожности при установке весов.....	6
4-2. Меры предосторожности в процессе работы	6
4-3. Меры предосторожности при хранении весов.....	6
5. Настройка весов	7
5-1. Присоединение корпуса дисплея к дисплейной стойке	7
5-2. Установка весов	7
6. Наименования частей и функции.....	8
7. Основные операции.....	12
7-1. Включение и выключение питания.....	12
7-2. Выбор единицы измерения	12
7-3. Основная процедура.....	12
7-4. Взвешивание с заданным весом тары	13
7-5. Удаление значения веса тары.....	13
7-6. Разрешение дисплея веса.....	14
7-7. Упрощенный режим взвешивания.....	14
7-8. Подсветка жидкокристаллического дисплея	14
8. Контрольное взвешивание.....	15
8-1. Режим установки целевого веса	15
8-2. Режим установки верхнего и нижнего пределов.....	18
8-3. Память компаратора	19
9. Аналоговый дисплей.....	21
9-1. Выбор режима дисплея	21
9-2. Пример работы аналогового дисплея.....	22
10. Калибровка	24
10-1. Калибровка с помощью гири	24
10-2. Корректировка значения ускорения силы тяжести.....	25
11. Функции	26
11-1. Процедура установки значений параметров.....	26
11-2. Перечень функций.....	27
12. Основные технические характеристики	29
12-1. Основные технические характеристики	29
12-2. Спецификация от производителя.....	30
12-3. Габаритные размеры	31
13. Карта ускорения свободного падения.....	32
14. ССЫЛКА НА МЕТОДИКУ ПОВЕРКИ	34
15. ГАРАНТИЙНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	34
15-1. Гарантийный ремонт	34
15-2. Текущий ремонт	34
16.ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ	34

1. Соответствие нормам

Соответствие нормам FCC

Данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию радиочастоты. Результаты испытания данного оборудования показали его соответствие требованиям к вычислительным устройствам Класса А, относящимся к Подразделу J Части 15 норм FCC. Эти нормы служат для обеспечения защиты от помех при коммерческом использовании оборудования. Если данный прибор работает в жилой зоне, он может вызывать радиопомехи, защиту от которых пользователь, при необходимости, должен обеспечивать за свой счет.

(FCC- Федеральная комиссия по коммуникациям США)

Класс защиты корпуса весов

- Данное оборудование соответствует классу IP Код IEC 60529.
Класс защиты “IP65” означает следующее:

- “IP” International Protection (Международная классификация защиты).
- “6” Защита от попадания посторонних твердых частиц.
Пыленепроницаемость.
- “5” Защита от попадания воды.
Защищено от водяных струй. Попадание струй различного направления на корпус весов не оказывает никакого вредного воздействия на весы.

Включено в каталог NSF

- Данное оборудование сертифицировано и зарегистрировано в каталоге NSF/ANSI Стандарт 169. NSF International произвело оценку и сертификацию оборудования и подтвердило, что его дизайн, конструкция и использованные материалы соответствуют требованиям защиты продуктов питания, а также нормам пищевой санитарии.

(NSF – Национальный научный фонд США).

2. Введение

В настоящем руководстве пользователя описывается работа весов, и даются рекомендации, каким образом можно достичь наилучших результатов при работе с весами.


Весы серии FS-*i* имеют следующие характеристики:

- ❑ Весы серии FS-*i* могут иметь одно из трех значений разрешения дисплея: 1/3,000, 1/6,000 (~1/7,500) или 1/12,000 (~1/15,000), что позволяет использовать их в различных областях применения.
- ❑ Возможны два размера взвешивающей платформы. Модель FS-30Ki имеет платформу большего размера, а модели FS-6Ki / FS-15Ki – меньшего.
- ❑ Единицы измерения: **kg** – килограмм, **g** – грамм, **lb** – фунт, **oz** – унция и **lb-oz** – фунт-унция.
- ❑ Класс защиты IP-65.
- ❑ Весы выполнены из нержавеющей стали, что позволяет использовать их в сложных эксплуатационных условиях.
- ❑ Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой и 60-ти сегментный аналоговый дисплей с подсветкой для вывода развертки.
- ❑ Весы могут работать от источника переменного тока или от дополнительной SLA (свинцово-кислотной) батарейки.
- ❑ Встроенный компаратор с большим и четким LED (светодиодным) дисплеем для вывода результатов.
- ❑ Вывод результатов компаратора в трех цветах для большей наглядности.
- ❑ Два режима работы компаратора: установка целевого веса и верхнего/нижнего пределов.
- ❑ Дополнительный серийный интерфейс данных и релейный интерфейс компаратора.

3. Распаковка

Аккуратно распакуйте весы и сохраните упаковочный материал для возможной транспортировки весов в будущем.

При распаковке весов убедитесь в наличии всех комплектующих частей:

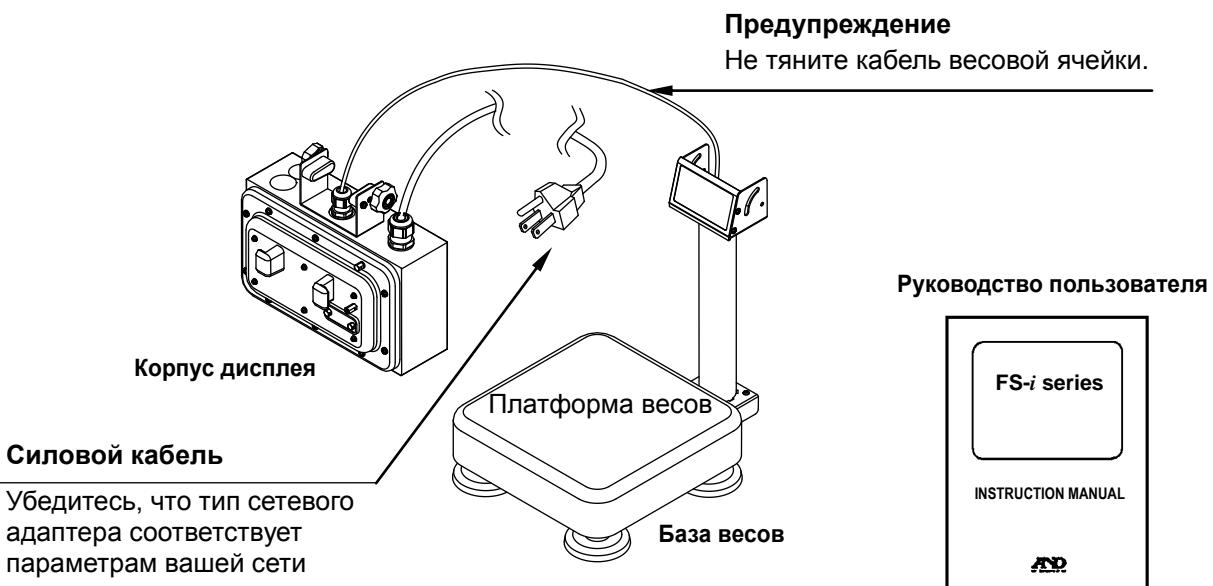

4. Меры предосторожности

4-1. Меры предосторожности при установке весов

-  Заземлите весы, чтобы исключить возможность поражения пользователя электрическим током.
-  Не прикасайтесь к силовому кабелю влажными руками.
-  Гнездо сетевого адаптера не является влагозащищенным. Не допускайте попадания на него воды.
-  Не устанавливайте весы в местах возможного присутствия легковоспламеняющихся или коррозийных газов.
- Не устанавливайте весы под водой.
- Не тяните за кабели, не сгибайте их и не прикладывайте силу при их монтаже.

Для получения наилучших результатов при работе с весами, продумайте следующие условия.

- Для установки весов используйте помещения со стабильной температурой и влажностью воздуха. Необходимо также обеспечить отсутствие сквозняков и наличие стабильного источника электропитания.
- Установите весы на прочной горизонтальной поверхности.
- Не устанавливайте весы на прямом солнечном свете.
- Не устанавливайте весы вблизи нагревателей или кондиционеров.
- Не устанавливайте весы в местах, где может присутствовать воспламеняющийся или вызывающий коррозию газ.
- Не устанавливайте весы вблизи оборудования, генерирующего электромагнитное поле.
- Не устанавливайте весы в тех местах, где возможно образование статического электрического заряда (места с относительной влажностью воздуха ниже 45%). Пластики и изоляторы могут накапливать статическое электричество.
- Не пользуйтесь нестабильными источниками питания.

4-2. Меры предосторожности в процессе работы

- Периодически проверяйте точность взвешивания.
- Периодически калибруйте весы для обеспечения высокой точности взвешивания (См. "10. Калибровка").
- Калибруйте весы при их перемещении на другое место.
- Не кладите на весы предметы, вес которых превышает НПВ весов.
- Не прикладывайте к весам ударную нагрузку.
- Нажимайте клавиши только пальцами, не используйте для этой цели острые предметы (карандаши, ручки).
- При считывании или запоминании результата убедитесь в том, что индикатор стабильности активен.
- Рекомендуется нажимать клавишу **ZERO** или **TARE** перед каждым взвешиванием. Это позволит исключить возможные ошибки.

4-3. Меры предосторожности при хранении весов

- Не разбирайте весы.
- Не используйте растворители для чистки весов.
- Очищайте корпус дисплея неворсистой тканью, смоченной водой с мягким моющим средством.
- Очистить базу весов можно с помощью несильной струи воды и щетки. Перед использованием весов их следует как следует просушить.
- Не используйте сильные водяные струи.

5. Настройка весов

5-1. Присоединение корпуса дисплея к дисплейной стойке


1. Вытащите весы из коробки. Не тяните кабель весовой ячейки.

2. Снимите 2 зажима и 2 винта (M4x12).

3. Установите корпус дисплея на дисплейную стойку и закрепите его двумя винтами M4x12 (см. шаг 2).

4. Установите зажимы и закрепите их после того, как отрегулируете угол наклона дисплея.

Поместите избыточную часть кабеля весовой ячейки внутрь дисплейной стойки.

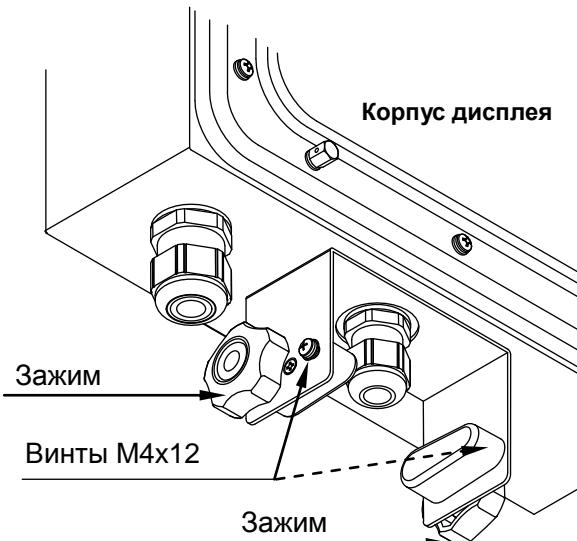


5-2. Установка весов


1. Выберите место установки весов. См. "Рекомендации по установке весов" ниже.

2. Отрегулируйте установку базы, используя пузырьковый уровень и регулировочные ножки. Под стойкой дисплея имеется дополнительная регулировочная ножка. После того как установите базу, отрегулируйте эту ножку таким образом, чтобы она соприкасалась с полом.

- !** 3. Подключите силовой кабель к розетке с заземлением. Вы можете заземлить весы, воспользовавшись клеммой заземления, расположенной на задней панели весов.
4. При необходимости вы можете отрегулировать угол наклона дисплея. Для этого нужно ослабить 2 боковых зажима, изменить угол наклона, а затем вновь закрепить зажимы.

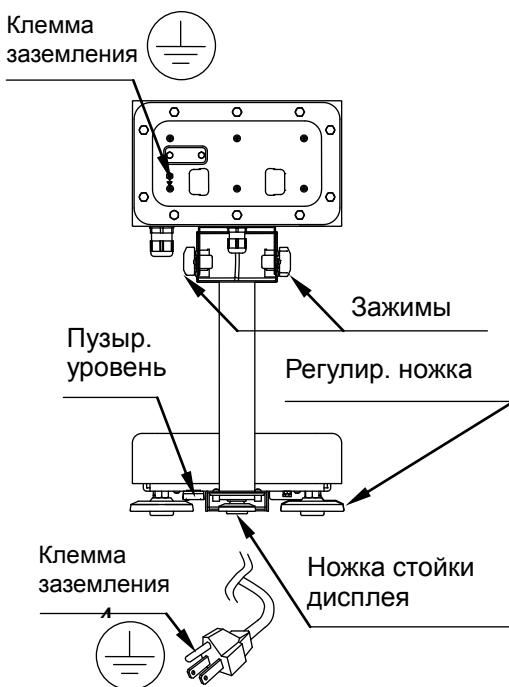


6. Наименования частей и функции

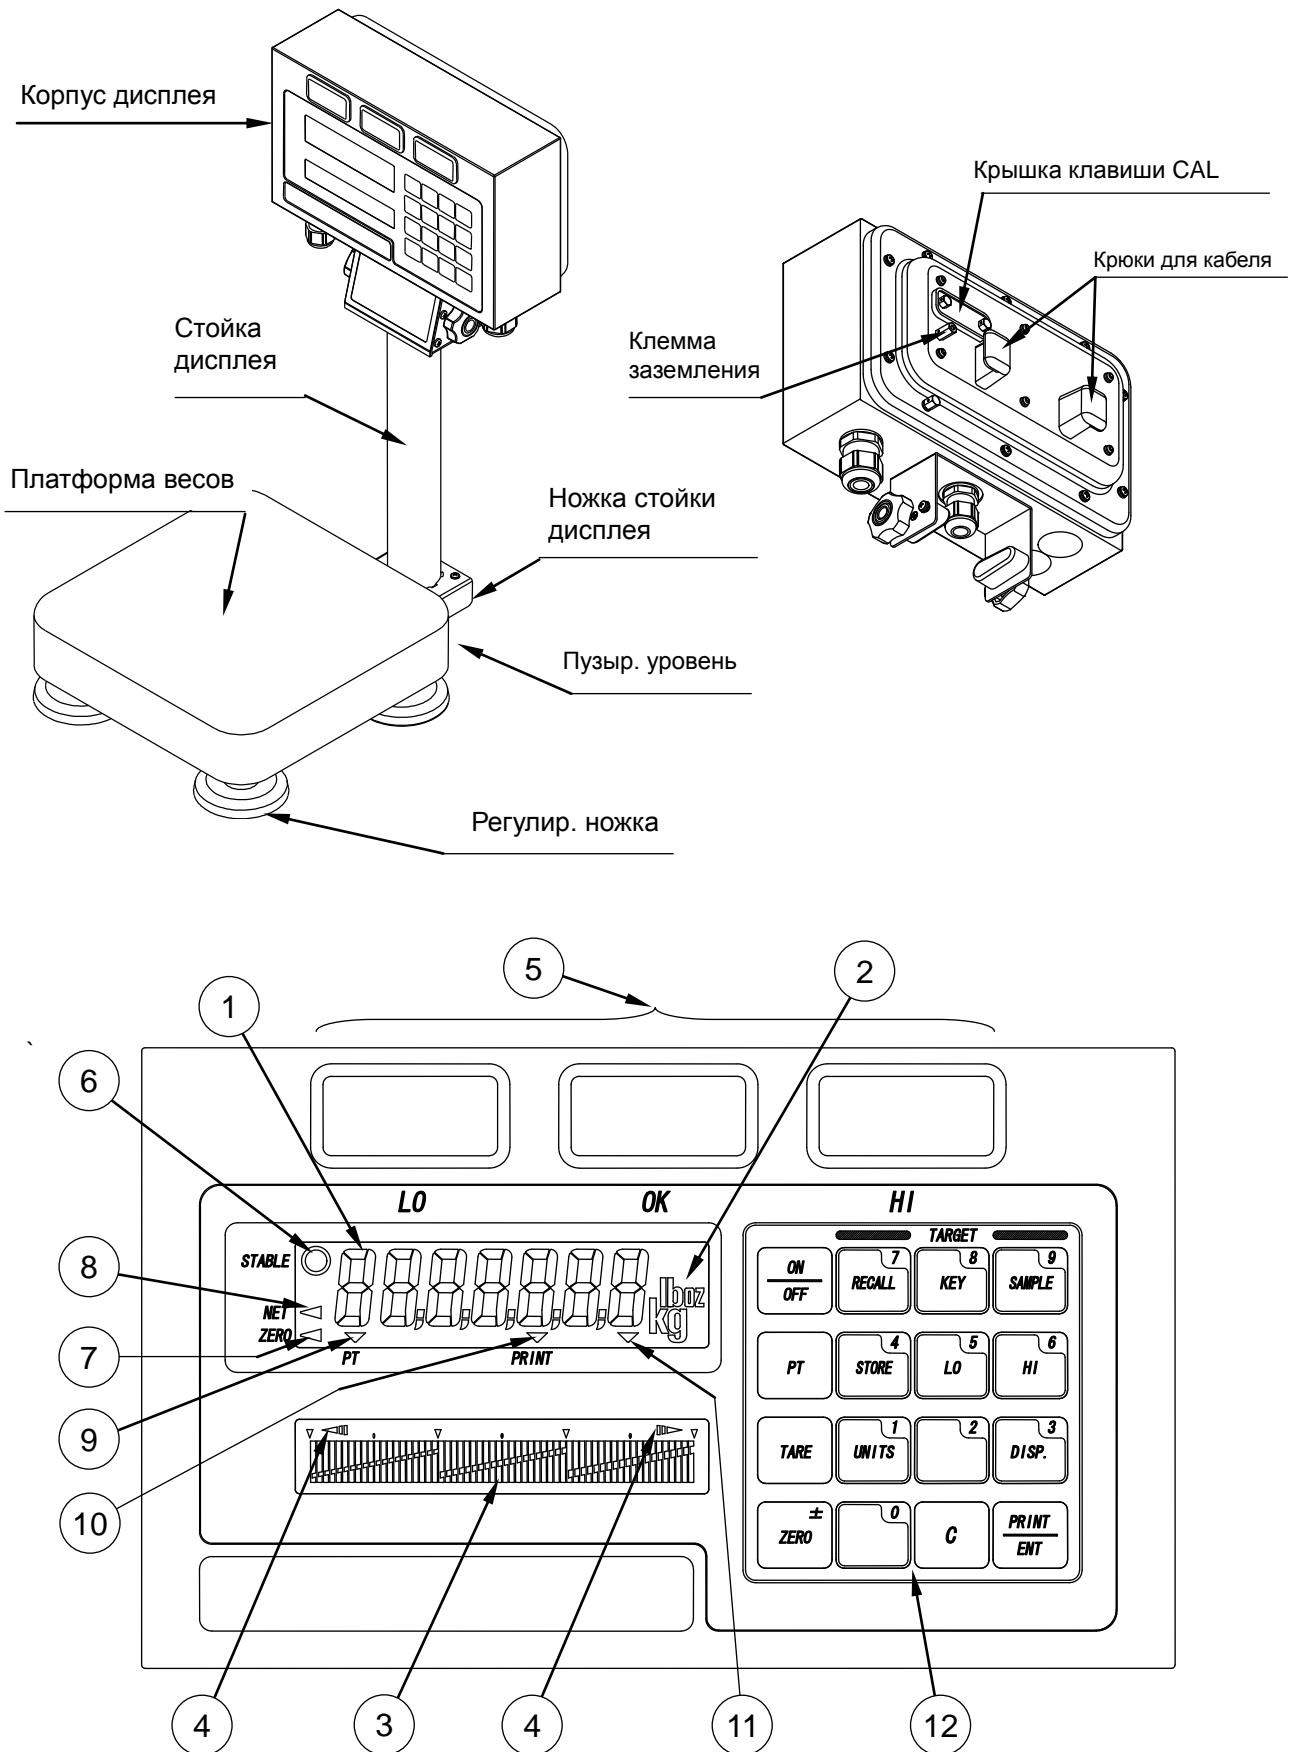

- 1** Дисплей результатов взвешивания.
Показывает значение веса предмета, находящегося на платформе весов.
- 2** Индикатор единицы измерения.
Показывает текущую единицу измерения веса.
- 3** Аналоговый дисплей веса.
Весы имеют 60-ти сегментный аналоговый дисплей (для вывода развертки), на котором представлены значения веса от нулевого до полного диапазона в том случае, если выбран режим простого взвешивания. В режиме контрольного взвешивания с заданными пределами на этот дисплей выводятся пределы и результаты сравнения.
- 4** Индикаторы перегрузки.
Индикатор активизируется, когда значение результата взвешивания выходит за пределы диапазона аналогового дисплея.
- 5** Индикаторы компаратора.
Индикаторы LO (красный), OK (зеленый) и HI (желтый) показывают результат работы компаратора.
- 6** Индикатор стабильности.
Данный индикатор активизируется, когда значение результата взвешивания стабилизируется.
- 7** Индикатор нуля.
Данный индикатор активизируется, когда весы устанавливаются в нулевое значение.
- 8** Индикатор веса нетто.
Данный индикатор активизируется при выводе на дисплей значения веса нетто предмета, находящегося на платформе.
- 9** Индикатор веса тары.
Данный индикатор активизируется при выводе на дисплей текущего значения веса тары.
- 10** Индикатор печати.
Данный индикатор активизируется на мгновение, когда результат взвешивания с весов передается на принтер после нажатия клавиши **PRINT** или при работе в режиме автопечати.
- 11** Предупреждение о разрядке батарейки.
Данный индикатор активизируется, когда батарейка (опция) близка к разрядке.
- 12** Клавиатура.
Клавиатура, состоящая из 13 клавиш, предназначенных для управления весами и ввода числовых данных.

Работа с клавиатурой

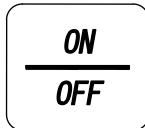

Клавиша ON/OFF

Клавиша **ON/OFF** предназначена для включения/отключения питания весов. При включении весы автоматически обнуляются (нулевая точка при включении).



Клавиша ZERO / ±

Клавиша **ZERO** обнуляет весы при стабилизации веса (индикатор STABLE активен). При вводе данных эта клавиша выводит на дисплей символы "+" и "-".




Клавиша TARE

Клавиша **TARE** переключает весы в режим взвешивания нетто и обнуляет дисплей веса, когда вес положительный и стабильный. Индикаторы ZERO и NET активизируются.




Клавиша PT

Клавиша **PT** используется для ввода значения веса тары с цифровой клавиатурой.

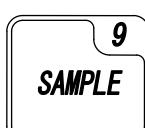

Клавиша SAMPLE / 9

Клавиша **SAMPLE** регистрирует значение веса образца в качестве целевого. При вводе данных эта клавиша выводит на дисплей цифру 9.

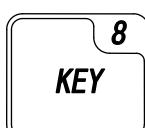


Клавиша KEY / 8

Клавиша **KEY** позволяет вводить значение целевого веса с клавиатуры. При вводе данных эта клавиша выводит на дисплей цифру 8.




Клавиша RECALL / 7

Клавиша **RECALL** используется для вызова из памяти значения целевого веса и/или пределов HI/LO. При вводе данных эта клавиша выводит на дисплей цифру 7.

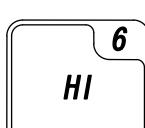

Клавиша HI / 6

Клавиша **HI** позволяет вводить значение HI предела компаратора с цифровой клавиатурой. При вводе данных эта клавиша выводит на дисплей цифру 6.

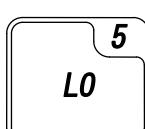

Клавиша LO / 5

Клавиша **LO** позволяет вводить значение LO предела компаратора с цифровой клавиатурой. При вводе данных эта клавиша выводит на дисплей цифру 5.



Клавиша STORE / 4

Клавиша **STORE** используется для запоминания целевого веса и/или пределов HI/LO. При вводе данных эта клавиша выводит на дисплей цифру 4.




Клавиша DISP. / 3

При нажатии клавиши **DISP.** аналоговый дисплей веса проходит через 4 возможных режима работы: простое взвешивание, целевое взвешивание, контрольное взвешивание с заданными пределами и режим отключения дисплея. При вводе данных эта клавиша выводит на дисплей цифру 3.




Клавиша UNITS / 1

Клавиша **UNITS** используется для выбора желаемой единицы измерения. При вводе данных эта клавиша выводит на дисплей цифру 1.

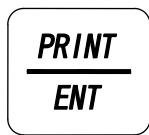


Клавиша PRINT / ENT

Клавиша **PRINT** используется, если установлены опции для последовательного ввода данных OP-03 или OP-04, и предназначена для ввода строки данных. При вводе данных эта клавиша используется для ввода (ENTRY) числовых данных в память весов.

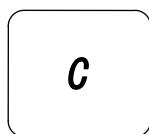


Клавиша С

Клавиша **C** используется для удаления ошибочно введенных с цифровой клавиатуры данных.

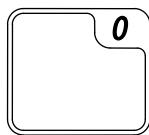

Клавиши 0 и 2

Эти клавиши используются для вывода на дисплей цифр 0 или 2 при вводе данных с клавиатуры.

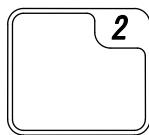

7. Основные операции

7-1. Включение и выключение питания

- Для включения питания весов нажмите клавишу **ON/OFF**.

На дисплее появятся все символы, и они будут оставаться на дисплее до стабилизации показаний.

После того, как результат измерения станет стабильным, дисплей на мгновение отключится, затем на нем появится нулевое значение результата и индикатор ZERO (нулевая точка при включении).

Если результат взвешивания нестабилен, на дисплей выводится “88888888”. Убедитесь, что платформа весов не соприкасается с каким-либо посторонним предметом. Проверьте также, нет ли сквозняка или вибрации.

Диапазон изменения нулевой точки при включении составляет $\pm 50\%$ от НПВ (кг) относительно значения нулевой точки после калибровки.

Если питание включено в тот момент, когда на весах находится груз, превышающий указанный диапазон, на дисплей выводятся прочерки “-----”. Снимите груз с платформы весов.

- При повторном нажатии клавиши **ON/OFF** питание весов будет отключено.


- Функция автоматического отключения питания

Можно выполнить установку, которая обеспечит автоматическое отключение питания, если в течение приблизительно 5 минут показания дисплея будут оставаться нулевыми.

См. “11-2. Перечень функций”, а также установку функции “F1-1”.

7-2. Выбор единицы измерения

Для выбора единицы измерения нажмите клавишу **UNITS**.

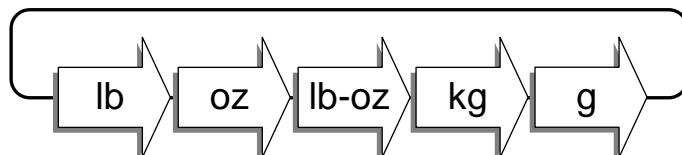

- Вы можете установить, какая единица измерения будет выводиться на дисплей первой после включения питания весов. См. функцию “F3”.
- В некоторых странах или регионах доступны только две единицы измерения: “kg” и “g”, а клавиша **UNITS** не работает. Единицы измерения “kg” и “g” устанавливаются функцией “F3”.

7-3. Основная процедура

- Включите дисплей, нажав клавишу **ON/OFF**.
- С помощью клавиши **UNITS** выберите единицу измерения, если это необходимо.
- Если показания дисплея не нулевые, нажмите клавишу **ZERO**, чтобы обнулить дисплей.
- Если взвешивание будет производиться в таре (контейнере), поместите контейнер на платформу весов и нажмите клавишу **TARE** для обнуления дисплея (вес нетто).

5. Поместите груз, который необходимо взвесить, на платформу весов или в контейнер и ждите появления на дисплее индикатора стабильности (STABLE), затем считайте результат.
6. Снимите груз с платформы.

Замечания, относящиеся к торговым весам

- Диапазон изменения нулевой точки при включении составляет $\pm 10\%$ от НПВ (кг) относительно значения нулевой точки после калибровки.
- Клавиша **ZERO** обнулит весы, если значение веса находится в пределах $\pm 2\%$ НПВ (кг) относительно нулевой точки при включении. При этом включается индикатор ZERO. Если значение веса превышает $+2\%$ НПВ (кг), то клавиша **ZERO** не работает.

7-4. Взвешивание с заданным весом тары

С помощью клавиши **PT** можно ввести с цифровой клавиатуры заранее известное значение веса тары.

1. Убедитесь, что платформа весов пуста.
 2. Нажмите клавишу **PT**. На дисплее будет мигать ранее введенное значение веса тары, либо дисплей будет пуст, если значение веса тары не вводилось.
 3. Для вывода на дисплей желаемого значения веса тары используйте цифровую клавиатуру.
- В случае ошибки в наборе нажмите клавишу **C**. Вы вернетесь на шаг 2. Повторите ввод.
 - 4. Нажмите клавишу **ENT**. Дисплей веса перейдет в режим взвешивания нетто, и активизируется индикатор NET.
 - 5. Поместите на платформу контейнер с грузом, который необходимо взвесить. На дисплей будет выведено значение веса нетто.

7-5. Удаление значения веса тары

Возможны 2 варианта:

1:

1. Удалите груз с платформы весов.
 2. Нажмите клавишу **ZERO**. На дисплее появится нулевое значение: значение тары удалено.
- Индикатор NET отключится.
 - В некоторых странах и регионах клавиша **ZERO** не удаляет значение веса тары. Нажмите клавишу **TARE** после обнуления дисплея на шаге 2. После этого значение веса тары будет удалено.

2:

1. Нажмите клавишу **PT**. Дисплей, на котором показано ранее введенное значение веса тары, будет мигать, либо он будет пуст, если значение веса тары не вводилось.
2. Нажмите клавишу **0**, а затем клавишу **ENT**.
3. Значение веса тары удалено; индикатор NET отключается.

7-6. Разрешение дисплея веса

Весы серии FS-*i* имеют три типа разрешения дисплея веса: NORMAL, HIGH и HIGHER. Ниже приводятся значения для дисплея «кг». Подробнее см. п. «12. Спецификация».

NORMAL:	1/3,000
HIGH:	1/6,000 ~ 1/7,500 (В зависимости от значения НПВ)
HIGHER:	1/12,000 ~ 1/15,000 (В зависимости от значения НПВ)

Заводская установка – NORMAL, но ее можно изменить с помощью функции «F2». Выполните установку, учитывая область применения весов.

- Для торговых весов зафиксирована установка NORMAL, и корректировка значения функции F2 невозможна.

7-7. Упрощенный режим взвешивания

При желании для весов серии FS-*i* можно установить упрощенный режим взвешивания. Существует 2 варианта данного режима: в соответствии с установкой F14-1 или F14-2. В данном режиме активны следующие клавиши:

f14-1:



Установите верхний/нижний пределы с установкой F14-0, а затем измените ее на F14-1. Теперь можно установить только целевой вес с помощью клавиши SAMPLE. Данная установка используется с функцией F7-1 или F7-2.

f14-2:



Установите целевой вес и верхний/нижний пределы с установкой F14-0, а затем измените ее на F14-1. Теперь изменение установок по неосторожности невозможно.

- Выполните установку функции F3 (единица измерения веса) и F16 (режим аналогового дисплея) одновременно с установками, описанными выше (в упрощенном режиме взвешивания изменение единицы измерения и установка аналогового дисплея невозможны).

7-8. Подсветка жидкокристаллического дисплея

Функция F17 управляет подсветкой жидкокристаллического дисплея. Если выбрана установка F17-2 или F17-3, подсветка автоматически отключится после того как дисплей веса будет оставаться стабильным в течение 30 или 60 секунд. Дисплей включится, если будет зафиксировано изменение веса более чем на 4d (d= единица дискретности дисплея), или при нажатии какой-либо клавиши.

8. Контрольное взвешивание

Весы серии FS-i обеспечивают простую процедуру контрольного взвешивания. Существует два режима сравнения в соответствии с числом устанавливаемых параметров: "Режим установки целевого веса" и "Режим установки верхнего и нижнего пределов". Индикация результатов компаратора на дисплее следующая: HI (желтый), OK (зеленый) или LO (красный). Имеется также возможность звуковой индикации результатов (зуммер встроен в весы).

Аналоговый дисплей позволяет увидеть, попадает ли результат взвешивания в пределы установленного диапазона (OK). См. "9. Аналоговый дисплей".

Если установлены опции OP-03 или OP-04, возможно также использование релейного выхода компаратора.

□ Чтобы воспользоваться функцией компаратора, необходимо заранее установить параметры данной функции (F8-0 ~ F8-6): верхний предел (HI), нижний предел (LO) и целевой вес (только в режиме установки целевого веса).

□ Выберите условия для выполнения сравнения (см. Функцию F8).

F8-0: Компаратор выключен.

F8-1: Сравнение, когда объект взвешивания стабилен или движется.

F8-2: Сравнение при стабильном весе (индикатор STABLE активен).

F8-3: Сравнение, когда вес стабилен, или объект движется, причем вес – больше +4d или меньше -4d.

F8-4: Сравнение, когда вес стабилен, и при этом он больше +4d или меньше -4d.

F8-5: Сравнение, когда вес стабилен, или объект движется, причем вес отклоняется от нулевой точки больше, чем на +4d.

F8-6: Сравнение, когда вес стабилен, и при этом он отклоняется от нулевой точки больше, чем на +4d.

d = минимальная дискретность дисплея ("kg") (см. "12-1 Спецификация").

□ При необходимости используйте звуковой сигнал при выводе результатов сравнения. Функция F9 позволяет выбрать, при каком результате сравнения будет звучать сигнал.

□ Яркость подсветки компаратора можно отрегулировать. См. Функцию F15.

8-1. Режим установки целевого веса

В режиме установки целевого веса используются значение целевого веса и +/- отклонение от целевого значения. Значение целевого веса вводится с цифровой клавиатуры или путем взвешивания образца. Значения верхнего (HI) и нижнего (LO) пределов вводятся с цифровой клавиатуры. Последние представляют собой либо величину отклонения от целевого веса, либо % от целевого веса.

□ Выполните установки функции F7: "F7-1 Режим установки целевого веса с HI/LO пределами" или "F7-2 Режим установки целевого веса с HI/LO пределами, выраженными в % от целевого веса".

□ Формула сравнения следующая:


LO < Нижнее значение веса ≤ OK ≤ Верхнее значение веса < HI

Нижнее значение веса = Целевой вес – LO предел



Верхнее значение веса = Целевой вес + HI предел

Установка целевого веса с помощью образца

- Нажмите клавишу **ZERO** для обнуления дисплея веса, если это требуется.
- Поместите образец на платформу. На дисплее появится значение веса образца.
- Нажмите клавишу **SAMPLE**. На дисплее начнет светиться значение веса образца, при этом включится центральная часть аналогового дисплея.
- Нажмите клавишу **ON/OFF** или клавишу **SAMPLE** для выхода без каких-либо изменений.
- Дождитесь появления индикатора стабильности **STABLE** и нажмите клавишу **ENT** для сохранения значения веса образца в памяти.
- На дисплее на несколько секунд появится индикация **5 stored**, затем весы вернутся в режим взвешивания.

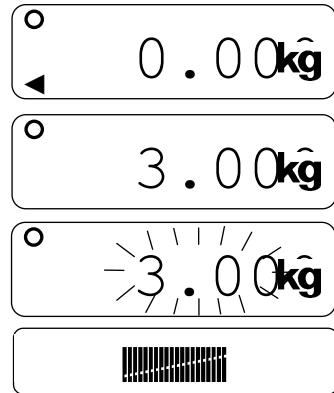



5 stored

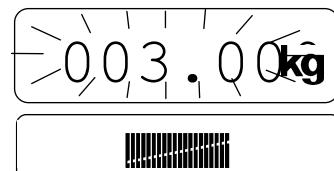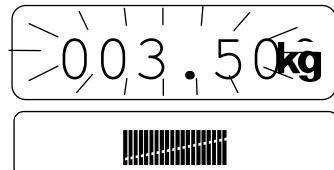

5 stored

Установка HI и LO пределов

- Выполните установку функции “F7-1 Режим установки целевого веса с HI/LO пределами”.
- Нажмите клавишу **HI**. На дисплее начнет светиться значение HI предела, введенное последним. При этом включится правая часть аналогового дисплея.
 - Ведите значение HI предела с цифровой клавиатуры.
 - Если вы ошиблись при вводе значения, нажмите клавишу **C**, и на дисплее вновь появится старое значение HI предела. Повторите ввод.
 - Вы не можете установить для HI предела знак “+” или “-”.

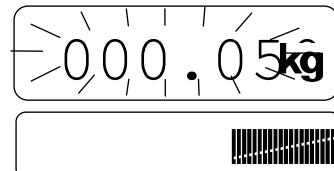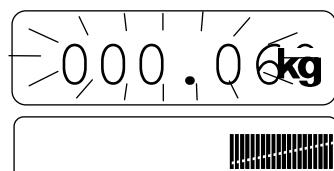


3. Нажмите клавишу **ENT** для сохранения значения HI предела в памяти.

4. На дисплее на несколько секунд появится индикация **5tored**, затем весы вернутся в режим взвешивания.

5tored


5. Нажмите клавишу **LO**. На дисплее начнет светиться значение LO предела, введенное последним. При этом включится левая часть аналогового дисплея.

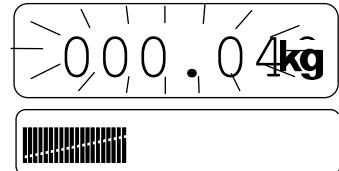

6. Введите значение LO предела с цифровой клавиатуры.

Если вы ошиблись при вводе значения, нажмите клавишу **C**, и на дисплее вновь появится старое значение LO предела. Повторите ввод.

Вы не можете установить для LO предела знак "+" или "-".

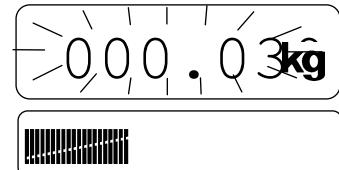

7. Нажмите клавишу **ENT** для сохранения значения LO предела в памяти.

8. На дисплее на несколько секунд появится индикация **5tored**, затем весы вернутся в режим взвешивания.

Пример:

Целевой вес: 3.000 кг, HI предел: 0.050 кг, LO предел: 0.030 кг

Тогда:

Нижнее значение веса = 3.000 кг - 0.030 кг = 2.970 кг

Верхнее значение веса = 3.000 кг + 0.050 кг = 3.050 кг

5tored


LO: результат взвешивания < 2.970 кг

OK: 2.970 кг ≤ результат взвешивания ≤ 3.050 кг

HI: 3.050 кг < результат взвешивания


Установка HI и LO пределов, как % от целевого веса

Выполните установку функции "F7-2 Режим установки целевого веса с HI/LO пределами, выраженными в % от целевого веса".

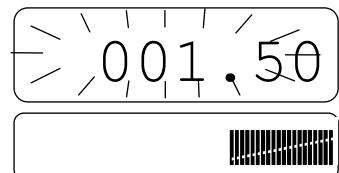

1. Нажмите клавишу **HI**. На дисплее начнет светиться значение HI предела в % от целевого веса, введенное последним. При этом включится правая часть аналогового дисплея.

2. Введите с цифровой клавиатуры значение HI предела в %.

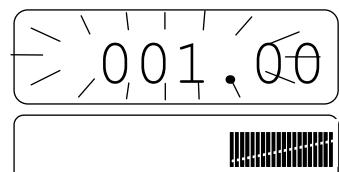

Если вы ошиблись при вводе значения, нажмите клавишу **C**, и на дисплее вновь появится старое значение HI предела в %. Повторите ввод.


Вы не можете установить для HI предела знак "+" или "-".

3. Нажмите клавишу **ENT** для сохранения в памяти значения HI предела в %.




4. На дисплее на несколько секунд появится индикация **5tored**, затем весы вернутся в режим взвешивания.

5. Нажмите клавишу **LO**. На дисплее начнет светиться значение LO предела в % от целевого веса, введенное последним. При этом включится левая часть аналогового дисплея.

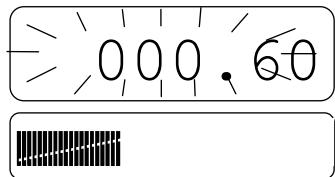

6. Введите с цифровой клавиатуры значение LO предела в %.

- Если вы ошиблись при вводе значения, нажмите клавишу **C**, и на дисплее вновь появится старое значение LO предела в %. Повторите ввод.
- Вы не можете установить для LO предела в % знак "+" или "-".

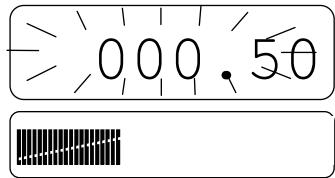

7. Нажмите клавишу **ENT** для сохранения в памяти значения LO предела в %.

8. На дисплее на несколько секунд появится индикация **5 stored**, затем весы вернутся в режим взвешивания.

- HI/LO пределы, устанавливаемые в данном режиме, и представляющие собой % от целевого веса, выражены числами с двумя десятичными знаками после запятой.
- HI/LO пределы, установленные в предыдущем разделе, не преобразуются в %, и наоборот.

- Пример:

Целевой вес: 3.000 кг, HI предел: 1.00 %, LO предел: 0.50 %

Тогда:

Нижнее значение веса = 3.000 кг - 3.000 кг x 0.50 % = 2.985 кг

Верхнее значение веса = 3.000 кг + 3.000 кг x 1.00 % = 3.030 кг

5 stored

8-2. Режим установки верхнего и нижнего пределов


В режиме установки верхнего и нижнего пределов не используется значение целевого веса. Величины верхнего (HI) и нижнего (LO) пределов вводятся непосредственно с цифровой клавиатуры.

- Выполните установку функции "F7-0 Установка верхнего и нижнего пределов".
- Формула для сравнения следующая:
LO < Нижнее значение веса ≤ OK ≤ Верхнее значение веса < HI

Установка верхнего (HI) и нижнего (LO) пределов


- Выполните установку функции "F7-0 Установка верхнего и нижнего пределов".

1. Нажмите клавишу **HI**. На дисплее высветится значение предела HI, введенное последним. При этом включится правая часть аналогового дисплея.

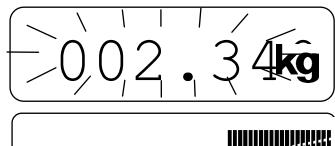

2. Введите с цифровой клавиатуры значение предела HI.

- Если вы ошиблись при вводе значения, нажмите клавишу **C**, и на дисплее вновь появится старое значение предела HI. Повторите ввод.
- Вы можете ввести отрицательное значение с помощью клавиши **±**. Эта клавиша переключает знак.

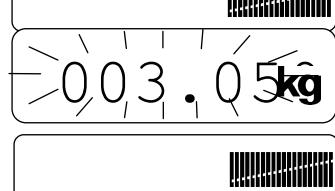

3. Нажмите клавишу **ENT** для сохранения введенного значения в памяти.

4. На дисплее на несколько секунд появится индикация **5tored**, затем весы вернутся в режим взвешивания.

5tored

5. Нажмите клавишу **LO**. На дисплее высветится значение предела LO, введенное последним. При этом включится левая часть аналогового дисплея.

003.56 kg



6. Введите с цифровой клавиатуры значение предела LO.

Если вы ошиблись при вводе значения, нажмите клавишу **C**, и на дисплее вновь появится старое значение предела LO. Повторите ввод.

002.95 kg



7. Нажмите клавишу **ENT** для сохранения введенного значения в памяти.

8. На дисплее на несколько секунд появится индикация **5tored**, затем весы вернутся в режим взвешивания.

5tored

Пример:

Верхний предел (HI): 3.050 кг, Нижний предел (LO): 2.950 кг

Тогда:

LO: результат взвешивания < 2.950 кг

OK: 2.950 кг ≤ результат взвешивания ≤ 3.050 кг

HI: 3.050 кг < результат взвешивания

8-3. Память компаратора

Весы серии FS-i могут сохранять в памяти до 100 двузначных значений пределов компаратора, с номерами от 00 до 99.

Данной функцией нельзя воспользоваться, если установлен упрощенный режим взвешивания.

Сохранение значений пределов компаратора в памяти

1. Выполните установку компаратора, как показано в гл. “8-1. Режим установки целевого веса” (целевой вес, HI предел и LO предел) или в гл. “8-2. Режим установки верхнего и нижнего пределов” (HI и LO).

2. Нажмите клавишу **STORE**. На дисплее появится **5d 00**.

5d 00

3. Наберите номер записи в памяти, например, 6.

5d 06


Если вы хотите завершить процедуру запоминания, нажмите клавишу **C**. Весы вернутся в режим взвешивания.

5tored

- Нажмите клавишу **ENT** для сохранения данных в памяти. На дисплее на несколько секунд появится индикация **5tored**, затем весы вернутся в режим взвешивания.

Вызов значений пределов из памяти

- Нажмите клавишу **RECALL**. На дисплее появится **rd 00**.
- Наберите номер записи в памяти, например, 3.
 Если вы хотите завершить процедуру вызова данных из памяти, нажмите клавишу **C**. Весы вернутся в режим взвешивания.
- Нажмите клавишу **ENT** для вызова данных из памяти.
- На дисплее будут по очереди на несколько секунд появляться вызванные из памяти значения. Затем весы вернутся в режим взвешивания.

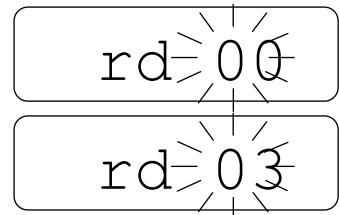

Целевой вес
(Только в режиме установки целевого веса)

3 . 00 kg



HI предел

0 . 05 kg



LO предел


0 . 03 kg



Режим
взвешивания

9. Аналоговый дисплей

Весы серии FS-i имеют 60-ти сегментный аналоговый дисплей для вывода развертки. Клавиша **DISP.** включает его в режим вывода данных.

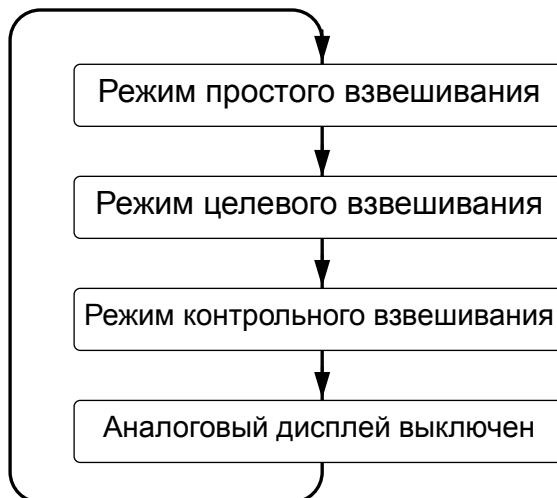

За исключением режима установки верхнего и нижнего пределов (F07-0).

- Можно установить какой режим, будет активен в момент включения питания весов. См. Функцию F16.
- Используйте аналоговый дисплей с положительными значениями целевого веса и пределов.

9-1. Выбор режима дисплея

Режим простого взвешивания

На 60-ти сегментном дисплее представлены значения веса от нулевого до полного диапазона. Если весы находятся в режиме взвешивания нетто, аналоговый дисплей показывает вес нетто.

В режиме установки целевого веса (F07-1 или F07-2), целевой вес появится на дисплее в виде светящегося сегмента.

- В режиме установки верхнего и нижнего пределов (F07-0) сегмент целевого веса не активизируется.

Режим целевого взвешивания

На 60-ти сегментном дисплее представлены значения веса от нулевого до полного диапазона. Если весы находятся в режиме взвешивания нетто, аналоговый дисплей показывает вес нетто.

В режиме установки целевого веса светящийся 40-й сегмент будет показывать целевой вес. Таким образом, 60 сегментов отображают процесс приближения веса к целевому значению (40-му сегменту).

По мере увеличения веса аналоговые сегменты приближаются к светящемуся сегменту. Таким образом обеспечивается наглядность наполнения контейнера до нужного (целевого) веса.

- В режиме установки верхнего и нижнего пределов (F07-0) описанный дисплей не работает.

Режим контрольного взвешивания

Дисплей показывает пределы и результаты сравнения. Нижний предел показан 21-м светящимся сегментом, а верхний предел – 40-м. Результат взвешивания отображается активными (включенными) сегментами.

9-2. Примеры работы аналогового дисплея

Режим простого взвешивания

FS-30Ki / d=0.01 кг

Режим установки целевого веса
(F07-1 или F07-2)

Целевой вес = 15.00 кг

Дисплей веса нетто (введен вес тары)

Целевой вес



FS-30Ki / d=0.01 кг

Режим установки верхнего и нижнего
пределов

(F07-0)



Режим целевого взвешивания

FS-30Ki / d=0.01 кг

Режим установки целевого веса
(F07-1 или F07-2)

Целевой вес = 15.00 кг

Целевой вес



- По мере увеличения веса аналоговые сегменты приближаются к светящемуся сегменту. Таким образом обеспечивается наглядность наполнения контейнера до нужного (целевого) веса.

В режиме установки верхнего и нижнего пределов (F07-0) данный дисплей не работает.

Режим контрольного взвешивания

FS-30Ki / d=0.01 кг

Режим установки целевого веса
(F07-1 или F07-2)

Целевой вес = 5.00 кг

HI = 0.10 кг, LO = 0.09 кг

Ниже нижнего предела




Верхний предел


Нижний предел

В заданных пределах


Выше верхнего предела

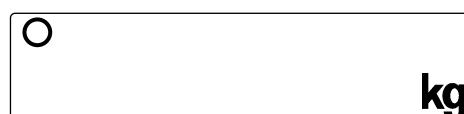

FS-30Ki / d=0.01 кг
 Режим установки верхнего и нижнего
 пределов
 (F07-0)
 Целевой вес = 5.00 кг
 $HI = 10.10 \text{ кг}, LO = 9.91 \text{ кг}$

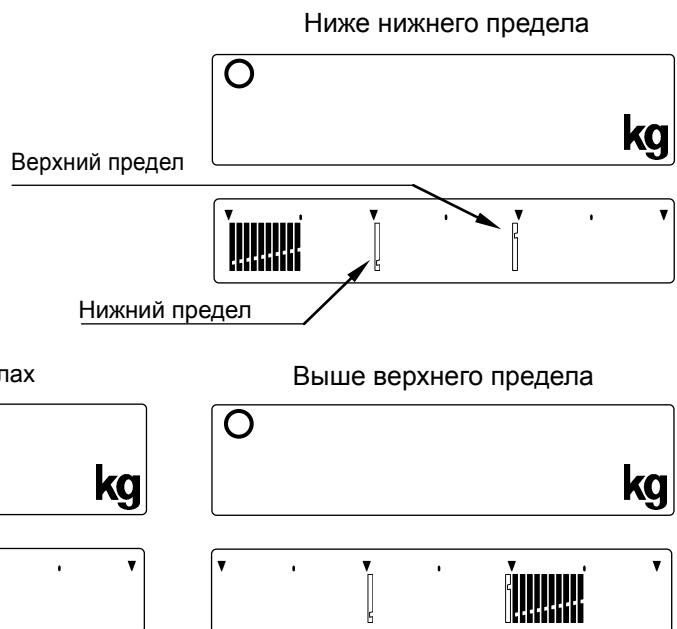

За пределами диапазона аналогового дисплея
 FS-30Ki / d=0.01 кг
 Режим установки целевого веса
 (F07-1 или F07-2)
 Целевой вес = 5.00 кг
 $HI = 0.10 \text{ кг}, LO = 0.09 \text{ кг}$

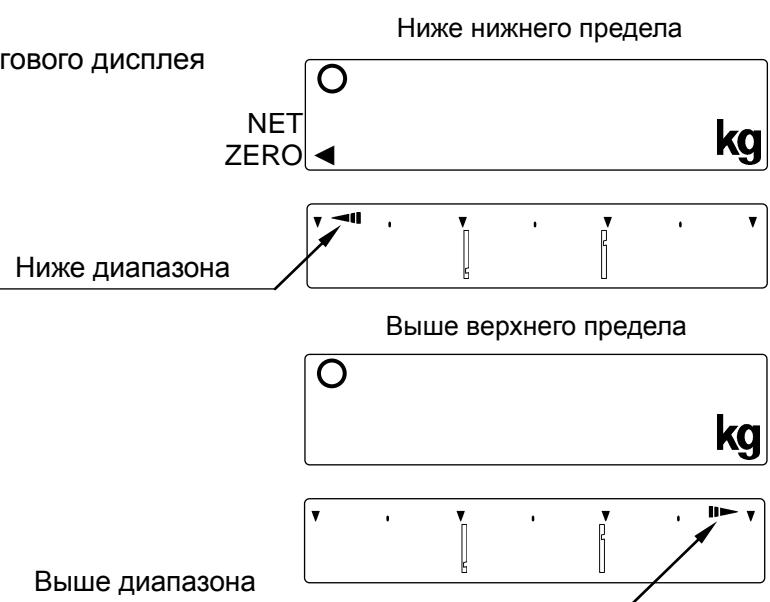


10. Калировка

Это функция настройки весов на точное взвешивание.

Выполняйте калировку весов в следующих случаях:

- При первом использовании весов.
- При перемещении весов.
- При изменении внешних условий работы весов.
- Регулярная плановая калировка.

Ослабьте запорные винты на задней панели корпуса дисплея и снимите крышку клавиши CAL. Клавиша расположена под крышкой.

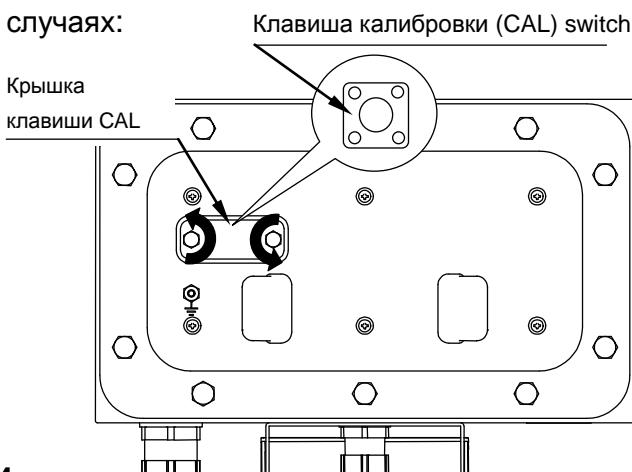

10-1. Калировка с помощью гири

1. Прогрейте весы в течение, по крайней мере, получаса. При этом платформа весов должна быть пуста.
2. Нажмите и удерживайте клавишу калибровки (CAL) до появления индикации **Cal**, затем отпустите клавишу.
Нажмите и в течение 5 секунд удерживайте клавишу 0; теперь вы также можете войти в режим калибровки.
3. Нажмите клавишу **ENT**. На дисплей будет выведено значение ускорения свободного падения.
Нет необходимости выполнять корректировку значения ускорения свободного падения в том случае, если весы калибруются с помощью калибровочной гири в месте их использования. (Корректировка значения ускорения свободного падения описана в следующем разделе).
4. Нажмите клавишу **ENT**. На дисплее появится индикация **Cal 0**.
5. Убедитесь в том, что платформа весов пуста, и ждите появления индикатора стабильности **STABLE**.
6. Нажмите клавишу **ENT**. Весы выполняют калибровку нулевой точки, и на дисплее появится индикация **"5pn 1"**, а также значение веса для калибровки (калибровка диапазона).
Значение веса равно НПВ весов. Если вы входите в режим при активной единице измерения "kg" или "g", тогда данный вес измеряется в "kg". (При входе с "lb" или "oz", вес измеряется в "lb").
7. Если Вы не хотите выполнять калибровку диапазона, отключите питание для выхода из процедуры калибровки.

Cal


9.7985

Cal 0

5pn 1

30.00

7. Чтобы выполнить калибровку с другим значением веса, измените значение веса на дисплее с помощью цифровой клавиатуры.

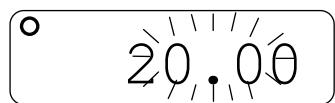

Если вы ошиблись при вводе значения, нажмите клавишу **C**, и на дисплее вновь появится значение НПВ. Повторите ввод.

8. Поместите на платформу калибровочную гирю, вес которой равен значению, показанному на дисплее. Ждите появления индикатора стабильности STABLE.

9. Нажмите клавишу **ENT**. Весы выполнят калибровку диапазона, и на дисплее появится **end**. Снимите гирю с платформы и отключите питание.



□ Замечание

Значение веса, установленное на шаге 7, будет сброшено после отключения питания.

В том случае, если предполагается перенос весов в другое место, установите значение ускорения силы тяжести, соответствующее текущему местоположению весов, и откалибруйте весы согласно описанной выше процедуре. Для установки значения ускорения свободного падения см. следующий раздел.

10-2. Корректировка значения ускорения свободного падения

При первом использовании весов или их перемещении, весы необходимо откалибровать с использованием калибровочной гири.

При отсутствии калибровочной гири выполните настройку весов путем корректировки значения ускорения свободного падения*. Измените значение ускорения свободного падения весов с учетом их предполагаемого месторасположения.

* - если Вы приобрели весы у официальных представителей компании A&D на территории России, весы уже прошли процедуру калибровки через ускорение свободного падения (для центрального региона 9,814), ее менять не нужно. При использовании весов, в регионе с другим ускорением свободного падения, проведите процедуру установки нового значения ускорения свободного падения.

□ Замечание

Нет необходимости выполнять корректировку значения ускорения силы тяжести в том случае, если весы калибруются с помощью калибровочной гири в месте их использования.

1. На шаге 3. раздела “10-1. Калибровка с помощью гири” введите новое значение с помощью цифровой клавиатуры.



Целое значение числа – “9” – фиксировано. Введите значение после десятичного знака.

Если вы ошиблись при вводе значения, нажмите клавишу **C**, и на дисплее появится исходное значение. Повторите ввод.


2. Нажмите клавишу **ENT**. На дисплее появится индикация **Cal 0**.



3. При необходимости калибровки весов с помощью калибровочной гири, перейдите на шаг 5 раздела “10-1. Калибровка с помощью гири”. Для завершения установки выключите питание весов.





11. ФУНКЦИИ

Пользователь имеет возможность выполнить установку функций весов, что позволяет расширить область их применения. Значения параметров, установленные в данном режиме, сохраняются даже после отключения питания весов.

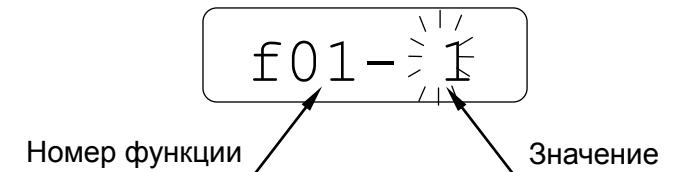

11-1. Процедура установки значений параметров

1. Отключите питание весов.
2. Нажмите и удерживайте клавишу **ZERO**; включите питание весов, нажав клавишу **ON/OFF**. После этого на дисплее появится первая функция.
3. Введите номер функции с помощью цифровой клавиатуры.
4. Нажмите клавишу **ENT**. На дисплее появится сохраненное в памяти значение параметра.
3. Введите значение параметра с помощью цифровой клавиатуры.
- Если вы не хотите изменять значение параметра, отключите питание весов без нажатия клавиши **ENT**.
- Если вы хотите перейти к следующей функции, нажмите клавишу **ZERO** и, если нужно, установите новое значение параметра.
4. Нажмите клавишу **ENT**. На дисплее на несколько секунд появится индикация **end**, затем весы вернутся в режим взвешивания.
- Нажмите клавишу **ENT**. Новые значения параметров не будут сохранены в памяти до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение **end**.

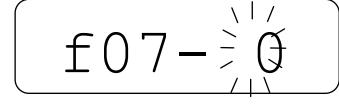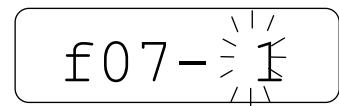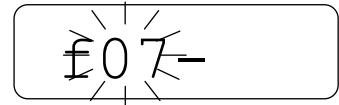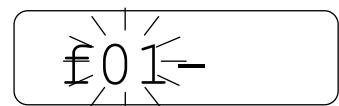

11-2. Перечень функций

Параметр	Номер функции	Описание		
Функция автоматического отключения питания	♦ f 1- 0	Автоматическое отключение питания дезактивировано	Автоматическое отключение питания	
	f 1- 1	Автоматическое отключение питания активно		
Разрешение дисплея	♦ f 2- 0	Normal (1/3,000)	Для использования в торговле устанавливается NORMAL	
	f 2- 1	High (1/6,000~1/7,500)		
	f 2- 2	Higher (1/12,000~1/15,000)		
Единица измерения при включении питания	f 3- 0	kg	Заводская установка зависит от того, где будут использоваться весы.	
	f 3- 1	g		
	♦ f 3- 2	lb		
	f 3- 3	oz		
	f 3- 4	lb-oz		
Серийный интерфейс: Скорость передачи данных	♦ f 4- 0	2400 бит/сек	Опция RS-232C/422/485	
	f 4- 1	4800 бит/сек		
	f 4- 2	9600 бит/сек		
Серийный интерфейс: Бит данных / Четность	♦ f 5- 0	7 бит / Четность	Опция RS-232C/422/485	
	f 5- 1	7 бит / Нечетность		
	f 5- 2	8 бит / Нет контроля четности		
Серийный интерфейс: Режим вывода данных	f 6- 0	Режим потока	Опция RS-232C/422/485. Формат UFC применим к функциям f 6 2 - 4.	
	f 6- 1	Командный режим		
	♦ f 6- 2	Режим ввода с клавиатуры		
	f 6- 3	Режим автопечати + данные		
	f 6- 4	Режим автопечати +/- данные		
Режим сравнения	f 7- 0	Режим установки верхнего и нижнего пределов	Способ установки параметров.	
	♦ f 7- 1	Режим установки целевого веса с пределами HI/LO		
	f 7- 2	Режим установки целевого веса с пределами HI/LO, как % от целевого веса		
Условия работы компаратора	f 8- 0	Компаратор дезактивирован	Условия сравнения. d = дискретность дисплея	
	♦ f 8- 1	Сравнение всех данных		
	f 8- 2	Сравнение всех стабильных данных		
	f 8- 3	Сравнение данных > +4d или < -4d		
	f 8- 4	Сравнение стабильных данных > +4d или < -4d		
	f 8- 5	Сравнение данных > +4d		
	f 8- 6	Сравнение стабильных данных > +4d		
Звуковой сигнал компаратора	♦ f 9- 0	Нет звукового сигнала	Звуковой сигнал в зависимости от результатов сравнения	
	f 9- 1	Звуковой сигнал в случае LO		
	f 9- 2	Звуковой сигнал в случае OK		
	f 9- 3	Звуковой сигнал в случае LO и OK		
	f 9- 4	Звуковой сигнал в случае HI		
	f 9- 5	Звуковой сигнал в случае LO и HI		
	f 9- 6	Звуковой сигнал в случае OK и HI		
	f 9- 7	Звуковой сигнал в случае LO, OK и HI		
Отклик / Фильтрование результатов взвешивания	f10- 0	Быстрый отклик / Слабое (чувствительное взвешивание)	Фильтрация с помощью программного обеспечения	
	♦ f10- 1	Медленный отклик / Сильное (стабильное взвешивание)		
	f10- 2			
	f10- 3			
	f10- 4			

♦ Заводская установка

Параметр	Номер функции	Описание	
Ширина диапазона стабильности	f11- 0 ♦ f11- 1 f11- 2	Узкий Широкий	Условия обнаружения стабильности
Время обнаружения стабильности	f12- 0 ♦ f12- 1 f12- 2	Быстро Долго	
Трекинг нуля	f13- 0 ♦ f13- 1	Трекинг нуля выключен Трекинг нуля включен	
Работа с клавиатурой	♦ f14- 0	Все клавиши работают	Возможна упрощенная процедура
	f14- 1	Работают только клавиши ON/OFF, ZERO, TARE, SAMPLE и PRINT/ENT	
	f14- 2	Работают только клавиши ON/OFF, ZERO & TARE	
Яркость сигнала компаратора	f15- 0 f15- 1 f15- 2 f15- 3 f15- 4 f15- 5 ♦ f15- 6 f15- 7 f15- 8	Темный Яркий	Настройка яркости
Состояние аналогового дисплея при включении питания весов	♦ f16- 0	Режим простого взвешивания	Включается при изменении веса или нажатии какой-либо клавиши
	f16- 1	Режим целевого взвешивания	
	f16- 2	Режим контрольного взвешивания	
	f16- 3	Дисплей выключен	
Подсветка LCD дисплея	f17- 0	Всегда выключена	Включается при изменении веса или нажатии какой-либо клавиши
	♦ f17- 1	Всегда включена	
	f17- 2	Выключается после 30 сек стабильности веса	
	f17- 3	Выключается после 60 сек стабильности веса	
Серийный интерфейс: Адрес	♦ f18- 00	Д.б. установлено для 00 RS-232C	Опция RS-232C/422/485
	f18- ##	## = 01~99 RS-422/485	
Серийный интерфейс	♦ f19- 0	RS-232C	
	f19- 1	RS-422	
	f19- 2	RS-485	
Серийный интерфейс: Режим работы	f20- 0	Ответ на команду послан	F6-1
	♦ f20- 1	Нет ответа на команду	F6-2, 3 или 4
	f20- 2	UFC формат	

♦ Заводская установка

Если Вам не удается устранить ошибку или такие ошибки возникают, обратитесь за помощью в сервисную службу A&D.

12. Основные технические характеристики

12-1. Основные технические характеристики

Таблица №1

Модификация весов	Режим	Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	Дискретность отсчета (d) и цена поверочного деления (e), г	Число поверочных делений, n	Пределы допускаемой погрешности взвешивания при первичной поверке (в эксплуатации) г:		
						От НмПВ до вкл.	Св. 500е до 2000е вкл.	Св. 2000е
FS-6Ki	Режим 1*	6	40	2	3000	±2(±2)	±2(±4)	±4(±6)
	Режим 2		20	1	6000	±1(±1)	±1(±2)	±2(±3)
	Режим 3		10	0,5	12000	±0,5(±0,5)	±0,5(±1)	±1(±1,5)
FS-15Ki	Режим 1*	15	100	5	3000	±5(±5)	±5(±10)	±10(±15)
	Режим 2		40	2	7500	±2(±2)	±2(±4)	±4(±6)
	Режим 3		20	1	15000	±1(±1)	±1(±2)	±2(±3)
FS-30Ki	Режим 1*	30	200	10	3000	±10(±10)	±10(±20)	±20(±30)
	Режим 2		100	5	6000	±5(±5)	±5(±10)	±10(±15)
	Режим 3		40	2	15000	±2(±2)	±2(±4)	±4(±6)

* - стандартные заводские установки

Таблица 2

Наименование параметра	Модификация весов		
	FS-6Ki	FS-15Ki	FS-30Ki
Класс точности по ГОСТ 29329	Средний III		
Порог чувствительности, е, не более	1,4		
Диапазон выборки массы тары, % от НПВ	0...100		
Время взвешивания, с, не более	2		
Условия эксплуатации :			
-диапазон рабочих температур, °C	От минус 10 до плюс 40		
-относительная влажность воздуха, %	Не более 85		
Параметры сетевого питания:			
- напряжение, В	220 ^{+10%} _{-15%}		
- частота, Гц	50 □ 1		
- потребляемая мощность, Вт	11		
Напряжение электрического питания от источника постоянного тока, В	6 В		
Габаритные размеры платформы весов, мм	250x250		380x300
Габаритные размеры, мм	250x414x496		380x464x496
Масса весов, кг, не более	8,1		14,9
Вероятность безотказной работы за 1000 ч	0,92		
Средний срок службы, лет	8		


12-2. Спецификация от производителя

Модель		FS-6Ki	FS-15Ki	FS-30Ki
kg	НПВ	6	15	30
	Дискретность дисплея	0.002 *	0.005 *	0.01 *
		0.001	0.002	0.005
		0.0005	0.001	0.002
g	НПВ	6000	15000	30000
	Дискретность дисплея	2 *	5 *	10 *
		1	2	5
		0.5	1	2
lb	НПВ	15	35	70
	Дискретность дисплея	0.005 *	0.01 *	0.02 *
		0.002	0.005	0.01
		0.001	0.002	0.005
oz	НПВ	240	560	1120
	Дискретность дисплея	0.1 *	0.2 *	0.5 *
		0.05	0.1	0.2
		0.02	0.05	0.1
lb-oz	НПВ	15	35	70
	Дискретность дисплея	0.1	0.1	0.1
Повторяемость (стандартное отклонение)		0.001 кг	0.002 кг	0.005 кг
Ошибка линеаризации		±0.002 кг	±0.005 кг	±0.01 кг
Дрейф чувствительности		±20 ppm / °C (5°C~35°C)		
Дисплей		7 сегментный ЖК дисплей (высота символа 18.6 мм) с подсветкой 60-ти сегментный аналоговый дисплей с подсветкой (для вывода развертки)		
Частота обновления дисплея		Приблизительно 10 раз /сек		
Рабочая температура		-10°C~40°C, ОВВ ниже 85%		
Источник питания		Сетевой адаптер (100В~240В) или SLA батарейка (опция)		
Размер платформы		250 x 250 мм		380 x 300 мм
Габариты		250 x 414 x 496 мм		380 x 464 x 496 мм
Масса весов (приблизительно)		8.1 кг		14.9 кг
Калибровочный вес		6 кг	15 кг	30 кг


*) Заводская установка

12-3. Габаритные размеры

FS-6Ki
FS-15Ki

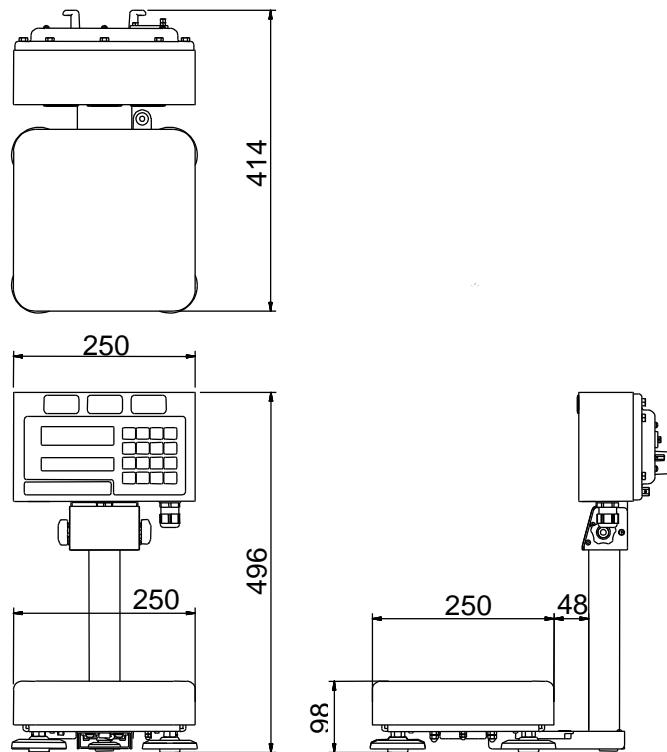

FS-30Ki

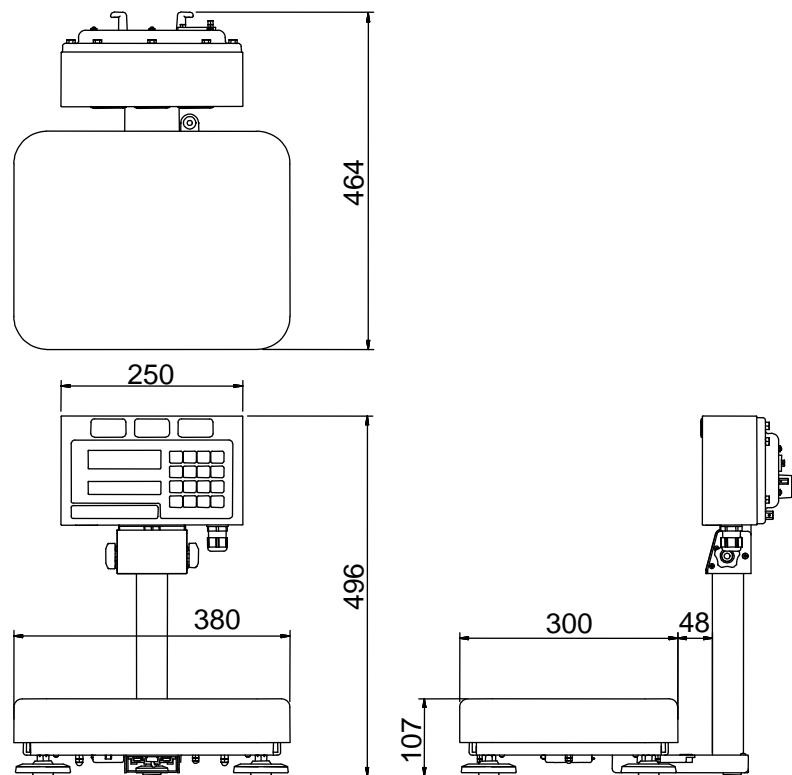


Ед. измерения: мм


13. Карта ускорения свободного падения

Значения ускорения свободного падения в городах мира

Amsterdam	9.813 м/с ²	Manila	9.784 м/с ²
Athens	9.807 м/с ²	Melbourne	9.800 м/с ²
Auckland NZ	9.799 м/с ²	Mexico City	9.779 м/с ²
Bangkok	9.783 м/с ²	Milan	9.806 м/с ²
Birmingham	9.813 м/с ²	New York	9.802 м/с ²
Brussels	9.811 м/с ²	Oslo	9.819 м/с ²
Buenos Aires	9.797 м/с ²	Ottawa	9.806 м/с ²
Calcutta	9.788 м/с ²	Paris	9.809 м/с ²
Cape Town	9.796 м/с ²	Rio de Janeiro	9.788 м/с ²
Chicago	9.803 м/с ²	Rome	9.803 м/с ²
Copenhagen	9.815 м/с ²	San Francisco	9.800 м/с ²
Cyprus	9.797 м/с ²	Singapore	9.781 м/с ²
Djakarta	9.781 м/с ²	Stockholm	9.818 м/с ²
Frankfurt	9.810 м/с ²	Sydney	9.797 м/с ²
Glasgow	9.816 м/с ²	Taichung	9.789 м/с ²
Havana	9.788 м/с ²	Taiwan	9.788 м/с ²
Helsinki	9.819 м/с ²	Taipei	9.790 м/с ²
Kuwait	9.793 м/с ²	Tokyo	9.798 м/с ²
Lisbon	9.801 м/с ²	Vancouver, BC	9.809 м/с ²
London (Greenwich)	9.812 м/с ²	Washington DC	9.801 м/с ²
Los Angeles	9.796 м/с ²	Wellington NZ	9.803 м/с ²
Madrid	9.800 м/с ²	Zurich	9.807 м/с ²

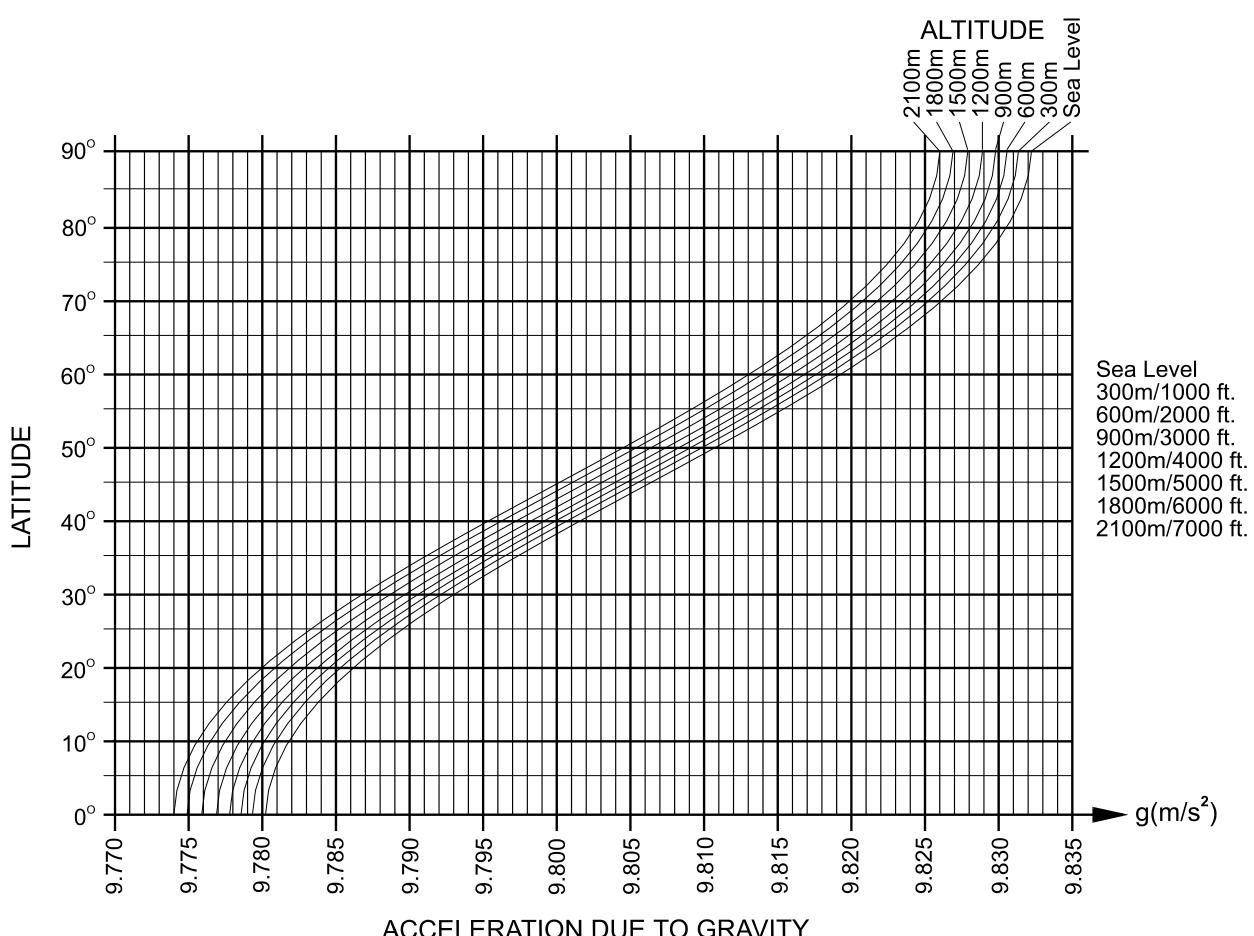

Карта мира

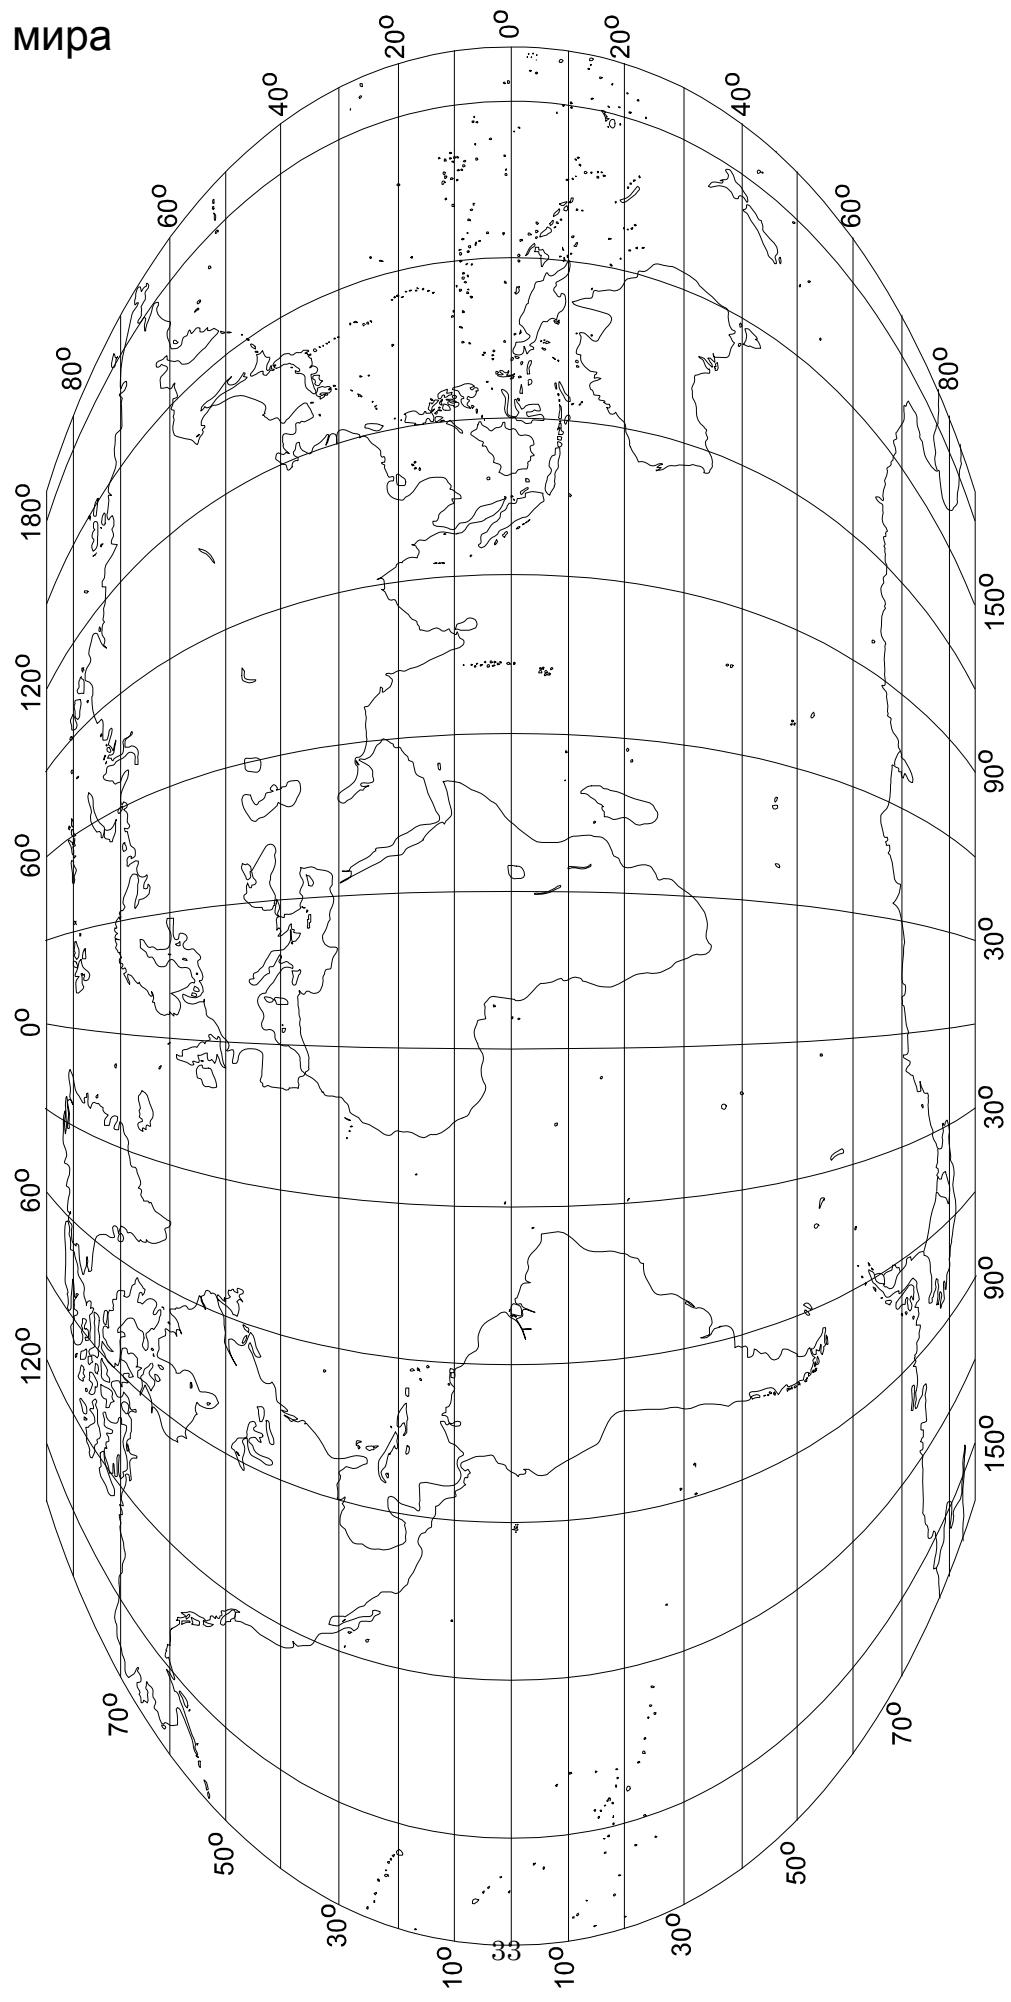

14. ССЫЛКА НА МЕТОДИКУ ПОВЕРКИ

Первичная и периодическая поверки весов проводятся в соответствии с документом «Весы электронные платформенные FS-i фирмы «A&D Co.LTD», Япония. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС».

Основные средства поверки - гири класса точности M₁ по ГОСТ 7328-01 «Гири. Общие технические условия».

Весы соответствуют ГОСТ 29329 «Весы для статического взвешивания. Общие технические требования».

Межпроверочный интервал – 1 год.

15. ГАРАНТИЙНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

15-1. Гарантийный ремонт

Сроки гарантии указаны в гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью сопроводительной документации.

Гарантийный ремонт включает в себя выполнение ремонтных работ и замену дефектных частей и не распространяется на детали отделки, элементы питания, расходные материалы и прочие детали, подверженные естественному износу.

Не разбирайте самостоятельно весы, не пытайтесь производить ремонт своими силами.

Изделие снимается с гарантии:

При наличии механических повреждений, при наличии постороннего вмешательства, при несоблюдении потребителем правил эксплуатации, при умышленной или ошибочной порче изделия, при попадании внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых, при выполнении ремонта в неавторизованных сервисных центрах и внесениях изменений в конструкцию прибора.

15-2. Текущий ремонт

При поломке или отказе в работе изделия потребитель доставляет прибор продавцу или в авторизованный сервисный центр A&D.

Текущий ремонт изделия осуществляется только в авторизованных сервисных центрах (адреса и телефоны сервисных центров см. в гарантийном талоне или на сайте фирмы-поставщика).

Фирма-производитель гарантирует выполнение гарантийных обязательств согласно статье 18 Закона РФ «О защите прав потребителей».

16. ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 2.601-95 «ЕСКД. Эксплуатационные документы».

Хранения прибора:

Температура хранения: от -10°C до 40°C.

Влажность воздуха: не менее 30%, не более 85%

Утилизация:

Прибор содержит материалы, которые можно перерабатывать и повторно использовать.

Утилизация проводится в соответствии с местным законодательством.

При утилизации обращайтесь в специализированные организации по утилизации.

AND



www.lks.ru
www.labmebel.ru

ООО "ЛКС"
Официальный дилер
т.ф. (495) 225-25-95 (многоканальный)
971-49-49, 971-48-48
109202, г. Москва,
ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 41